



www.naradi-dewalt.cz


tel. 476 112 143

DEWALT®


509111-77 CZ/SK

DW331K
DW333K

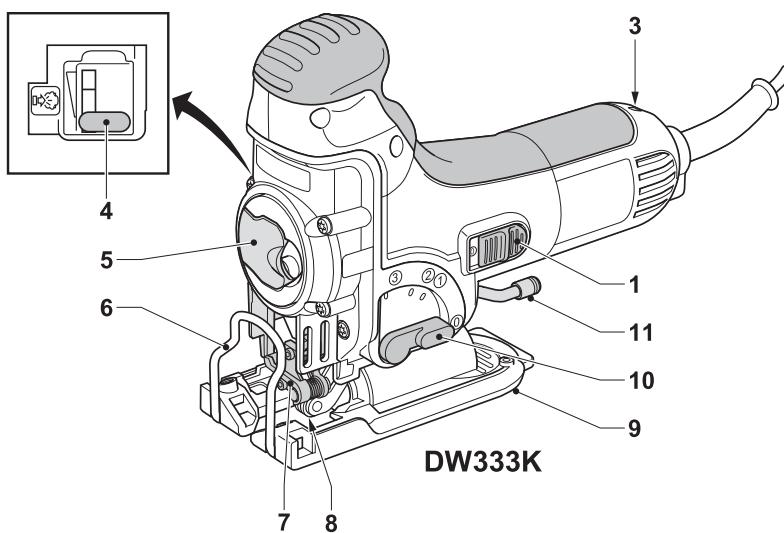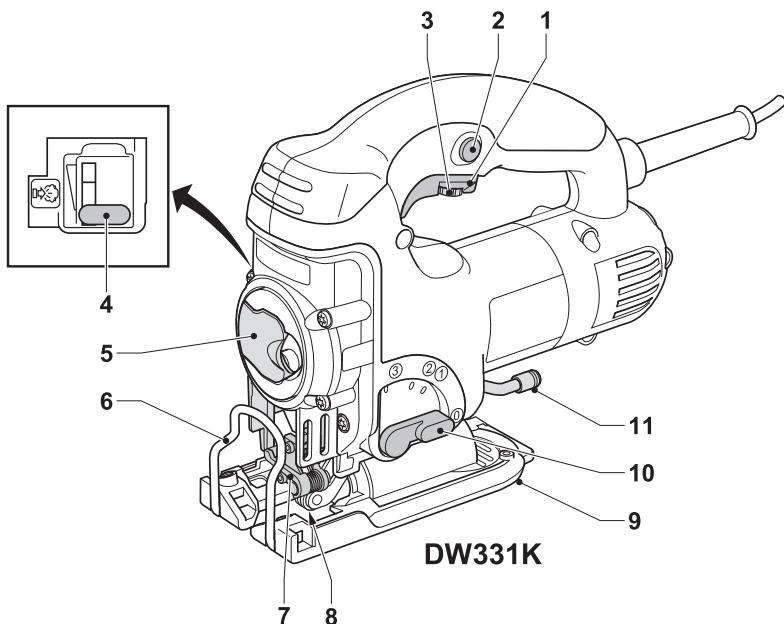


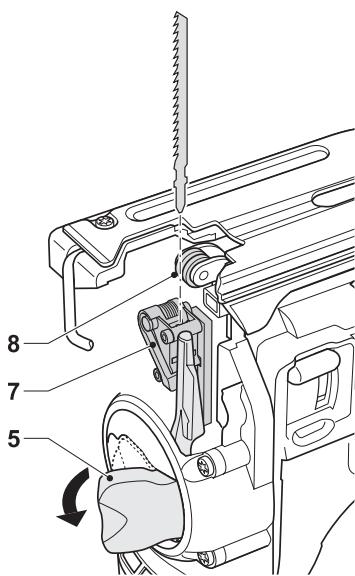


B

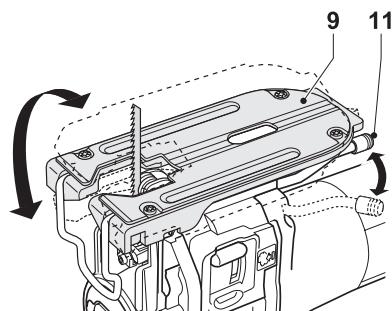


C

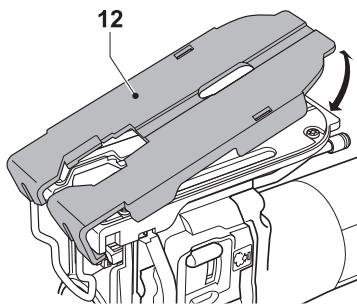


D

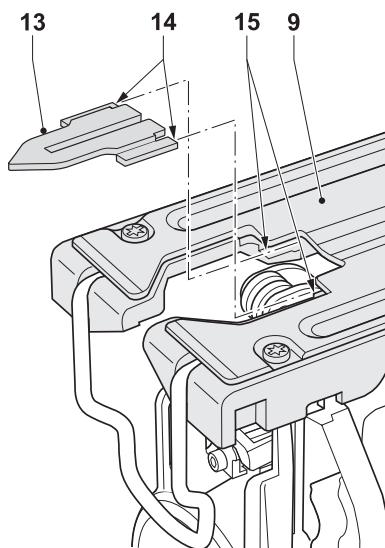


E 1

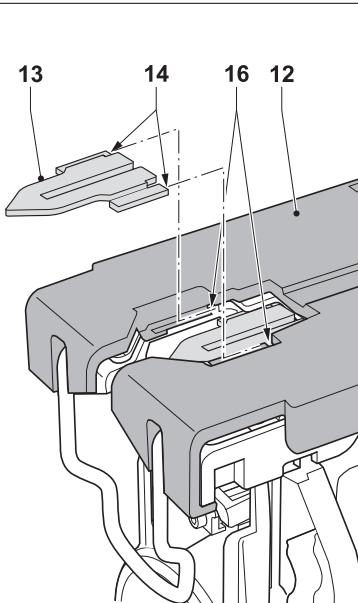


E2

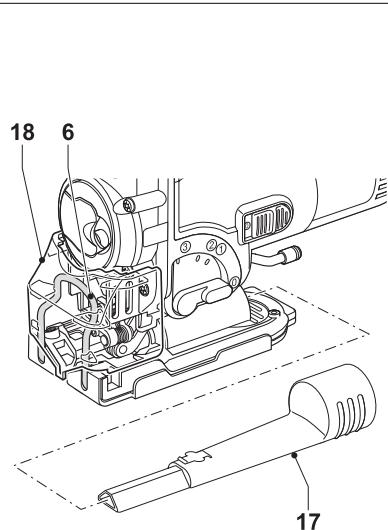


F

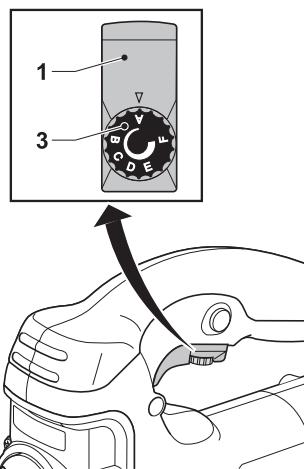


G1

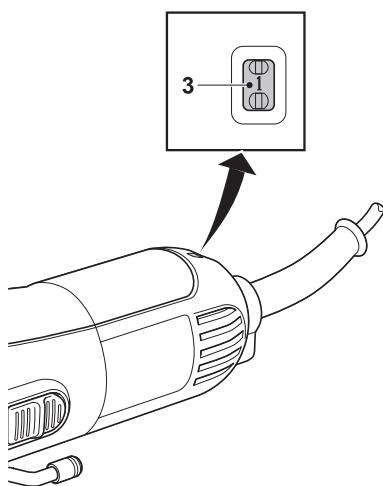


G2

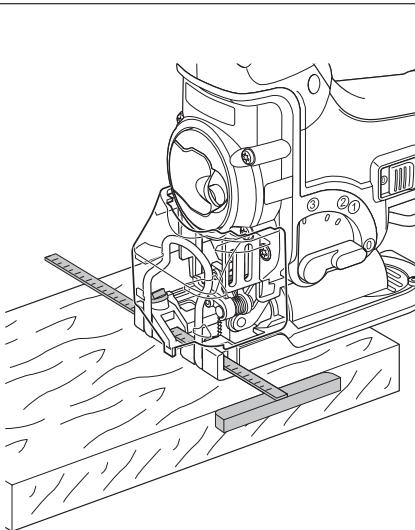

H

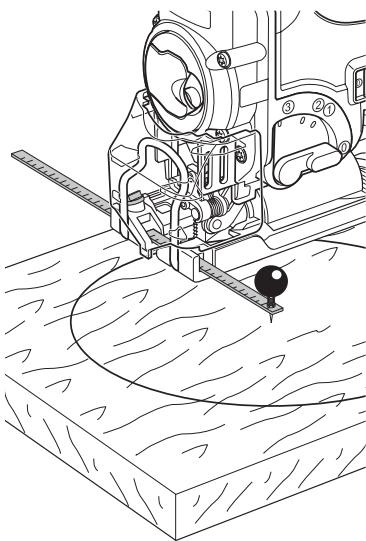

I

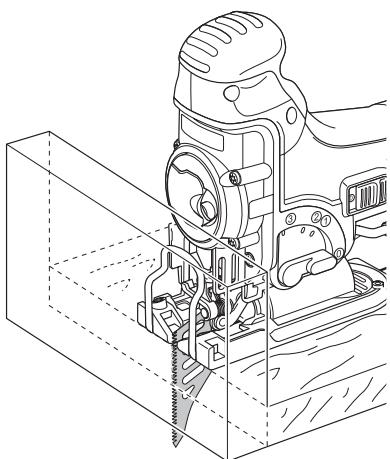

J



PŘÍMOČARÁ PILA

Blahopřejeme Vám!

Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

Technické údaje

	DW331K	DW333K
Napájecí napětí	V 230	230
Příkon	W 701	701
Výkon	W 425	425
Otáčky naprázdno	min ⁻¹ 0-3,100	500-3,100
Zdvih	mm 26	26
Hloubka řezu:		
dřevo	mm 135	135
hliník	mm 30	30
ocel	mm 12	12
nerezová ocelová		
slitina	mm 4.5	4.5
Nastavení úhlu pokusu (l/r)	0 - 45°	0 - 45°
Hmotnost	kg 2.6	2.6

Pojistky 230 V 10 A v napájecí síti

V tomto návodu jsou použity následující symboly:



Upozorňuje na riziko poranění, zkrácení životnosti nebo poškození nářadí v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.



Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Nebezpečí vzniku požáru.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 Přímočará pila
- 1 Sada pilových listů
- 1 Vložka patky zabraňující štěpení
- 1 Kryt patky zabraňující poškrábání
- 1 Clona odsávání nečistot
- 1 Adapter odsávání nečistot
- 1 Kuffík na nářadí
- 1 Návod k použití
- 1 Výkresovou dokumentaci

DW331K/DW333K

- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení a porozumění tomuto návodu.

Popis (obr. A)

Vaše pila DW331K/DW333K je určena k profesionálnímu řezání dřeva, oceli, hliníku, plastů a keramických materiálů.

- 1 Hlavní vypínač Zap/vyp
- 2 Zajišťovací tlačítko
- 3 Knoflík regulace otáček
- 4 Řízení odfuku pilin
- 5 Blokovací páčka pilového listu
- 6 Ochrana prstů
- 7 Držák pilového listu
- 8 Vodící válec pilového listu
- 9 Patka pily
- 10 Volič kyvadlového pohybu
- 11 Páčka patky pily

Elektrická bezpečnost

Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda sítové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku nářadí.



Vaše nářadí DEWALT je chráněno dvojitou izolací v souladu s normou EN 60745; z tohoto důvodu není nutná ochrana zemění.

115 V přístroje musí být napájeny bezpečnými izolovanými transformátory s uzemněnou clonou mezi primárním a sekundárním vinutím.

Použití prodlužovacího kabelu

Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². V případě použití navinovacího kabelu, odvinte vždy celou délku kabelu.

Montáž a seřízení

Dříve než zahájíte montáž nebo seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.

Nasazení a sejmutí pilového listu (obr. B)

Systém výměny bez použití nářadí zajišťuje rychlou a jednoduchou výměnu pilového listu.

- Povolte držák pilového listu (7) takovým způsobem, že zcela vytáhnete západku pilového listu (5).
- Do držáku (7) vložte pilový list tak, aby zadní hrana pilového listu zapadla do drážky vodicího válce (8).
- Západku pilového listu (5) vraťte do původní polohy.
- Pilový list vyjměte tak, že zcela vytáhnete západku pilového listu a pilový list vysunete z držáku ven.

Pilové kotouče

Typ pilového listu	Použití
Řezací čepel s jemným ozubením	pro hladké přímé řezy
Řezací čepel s hrubým ozubením	pro rychlé přímé řezy
Pilový list pro řezání kovu	k řezání železa a neželezných kovů
Zarovnávací čepel*	pro dočištěvání bočních hran nebo okrajů řezů.

* Není k dispozici ve všech zemích.

Široká škála pilových listů daného určení je k dispozici jako zvláštní výbava.



Pilový list volte vždy pečlivě.

Nastavení úhlu pokusu (obr. C)

Stavitelná patka pily (9) umožňuje provedení pravostranných i levostranných zkosení až do 45°. Měřítko zkosení má předvolené polohy 0°, 15°, 30° a 45°.

- Povolte páčku patky pily (11).
- Patku (9) přesuňte směrem k pilovému listu.
- Naklopte patku a pomocí měřítka nastavte požadovaný úhel pokusu.
- Páčku patky pily dotáhněte.

Nastavení kyvadlového pohybu (obr. A)

Nastavitelný kyvadlový pohyb zaručuje perfektní provedení řezu pro různé materiály.

- Volič kyvadlového pohybu (10) přesuňte podle níže uvedené tabulky do požadované polohy. Během práce je možné voličem manipulovat.

Poloha	Dřevo	Kov	Plasty
3	Rychlé řezání	-	Plasty
2	Silný obrobek	-	Laminát Plexisklo
1	Překližka Dřevotříска	Hliník Neželezné kovy	-
0	Tenký obrobek	Tabulka plechu	-
		Čisté řezy	

Nastavení odfuku pilin (obr. A)

Odfukování pilin provádí regulovatelný vzduchový proud od pilového listu tak, aby se během chodu na obrobku piliny nezachytávaly.

- Odfukování pilin nastavte pomocí páčky (4).
 - Nízký
Při práci s kovy, při použití chladících a mazacích prostředků a při použití odsávače nečistot.
 - Střední
Při práci se dřevem a podobným materiélem při nízkých otáčkách.
 - Vysoká
Při práci se dřevem a podobným materiélem při vysokých otáčkách.

Montáž plastového ochranného krytu patky (obr. D)

Ochranný kryt patky (12) snižuje poškození povrchu (citlivých) obrobků.

- Nacvakněte kryt na patku tak, jak je znázorněno na obrázku.

Montáž a sejmutí ochranné vložky patky (obr. E1 & E2)

Vložka (13) těsně přiléhající k pilovému listu snižuje štěpení obrobku.

Vložku je možné nasadit jak na patku, tak i na kryt patky.

- Uchopte vložku (13) ve směru znázorněném na obrázku.
- Montáž vložky na patku (9):
 - Okraje (14) zasuňte do drážek (15).
 - Zadní část vložky zasuňte tak, aby směrovala proti patce.
- Montáž vložky na kryt patky (12):
 - Okraje (14) zasuňte za výstupky (16).
 - Přední konec vložky zatlačte směrem ke krytu. Vložka zapadne na své místo.
- Vložku odstraníte opačným postupem.

Odsávání prachu (obr. F)

Nástavec odsávání nečistot (17) ve spojení s ochrannou clonou (18), pokud připojíme vhodný vysavač, napomáhá k odsávání prachu z povrchu obrobku.

- Ochrannou clonu (18) upevněte na ochranu prstů (6) až po zavaknutí.
- K nářadí připevněte nástavec odsávání nečistot (17) tak, jak je znázorněno na obrázku.
- K nástavci připojte hadici vhodného vysavače.



Pokud je to vhodné, připojte takový systém odsávání nečistot, který je zkonstruován v souladu s platnými nařízeními týkajících se emisí nečistot.



Pokud řežete kov, nepoužívejte systém odsávání nečistot bez vhodné ochrany před odletujícími jiskrami.

Pokyny pro obsluhu



- Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a příslušná nařízení.
- Ujistěte se, zda je obrobek rádně upevněn. Odstraňte hřebíky, šrouby a jiné spojovací materiály, které by mohly ostří pilového listu poškodit.
- Zkontrolujte, zda je pod obrobkem dostatečný prostor pro pronikající pilový list. Neřezejte materiály přesahující tloušťkou maximální hloubku řezu pilového listu.
- Používejte pouze ostré pilové listy. Poškozené nebo zohýbané pilové listy musí být okamžitě vyměněny.
- Nářadí nepoužívejte k řezání potrubí nebo trubek.
- Nikdy nářadí nespouštějte bez instalovaného pilového listu.
- Optimálních výsledků dosáhněte, pokud řez povedete hladce konstantní rychlostí. Na pilový list netlačte do strany. Patku pily udržujte přitisknutou na obrobku a napájecí kabel držte mimo linii řezu. Pokud řežete oblouky, kruhy nebo jiné zakulacené tvary, tlačte pilu lehce dopředu.
- Před vytažením pilového listu z obrobku poškejte, až se pila zcela zastaví. Po skončení práce

může být pilový list velmi horký. Nedotýkejte se.

Zapnutí a vypnutí (obr. A)

DW331K

- Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač (1).
- Nepřetržitý chod spusťte stisknutím a podržením vypínače (1), stlačením zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním stisku vypínače.
- Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
- Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého chodu, spínač krátce stiskněte a uvolněte jej. Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.

DW333K

- Zapnutí: přesuňte hlavní vypínač (1) dopředu.
- Vypnutí: přesuňte hlavní vypínač vzad. Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.

Nastavení elektronického řízení rychlosti řezání (obr. G1 & G2)

DW331K (obr. G1)

Rychlosť řezu závisí na tom, jak silně stiskneme hlavní spínač zap/vyp (1).

- Rychlosť řezání lze předvolit tak, že otočíte knoflíkem regulace otáček (3) na požadovanou úroveň. Vyšší hodnota na stupnicí značí vyšší rychlosť řezání. Požadované nastavení závisí na síle obrobku a na tom, z jakého je materiálu.
- Vysokou rychlosť používejte k řezání měkkých materiálů jako je dřevo. Pro řezání kovu používejte nízkou rychlosť.

DW333K (obr. G2)

Knoflík regulace otáček (3) je možné použít k nastavení požadovaného rozsahu rychlosťi.

- Nastavte elektronický regulátor otáček na požadované otáčky. Požadované nastavení závisí na síle obrobku a na tom, z jakého je materiálu.
- Vysokou rychlosť používejte k řezání měkkých materiálů jako je dřevo. Pro řezání kovu používejte nízkou rychlosť.



Po delší době chodu nářadí v nízkých otáčkách jej ponechejte běžet přibližně 3 minuty na maximální rychlosť při volnoběhu.

Řezání dřeva

- Pokud je nutné, vyznačte si řez.
- Zapněte nářadí.
- Pilou tlačete proti obrobku a sledujte čáru řezu.
- Při provádění řezu rovnoběžného s hranou obrobku namontujte paralelní vodítko a pilou táhněte tak, jak je znázorněno na obrázku H.

Řezání do dřeva při použití zaváděcího otvoru

- Pokud je nutné, vyznačte si řez.
- Vyvrtejte otvor (\varnothing min. 12 mm) a vložte do něj pilový list.
- Zapněte nářadí.
- Řidte se vyznačenou linií řezu.
- Pokud chcete řezat přesný kruhový tvar, namontujte tyčové kružidlo a nastavte jej na požadovaný poloměr (obr. I).

Řezání až po vyčnívající okraj (obr. J)

- Použijte běžný pilový list, řežte až po vyčnívající okraj.
- Řez zakončete zarovnávacím pilovým listem.



Odsávání prachu (obr. F)

- Pokud je nářadí používáno ve vnitřních prostorách delší dobu, používejte vhodný systém odsávání nečistot, který je zkonstruován v souladu s platnými nařízeními týkajících se emisí nečistot.

Řezání kovu

- Nasadte příslušný pilový list.
- Pokračujte výše uvedeným postupem.



Používejte chladící mazivo (olej pro řezání), aby se pilový list nebo obrobek nepřehřál.

Doplňkové příslušenství

Další podrobnosti týkající se příslušenství získáte u svého značkového prodejce.

Tyto obsahují:

- DE3241 Paralelní vodítko
- DE3242 Tyčové kružidlo

K dispozici jsou následující výmenné pilové listy:

- DT2048 Řezací pilový list s jemným ozubením
- DT2075 Řezací pilový list s hrubým ozubením
- DT2160 Pilový list pro řezání kovu
- DT2074 Zarovnávací pilový list*

* Není k dispozici ve všech zemích.

Údržba

Vaše elektrické nářadí DeWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho pravidelné čištění a pravidelná péče.



Mazání vodícího válce (obr. B)

- Aby bylo zabráněno zakousnutí, kápněte v pravidelných intervalech na vodící válec (8) kapku oleje.



Čištění

Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.



Nepotřebné nářadí a životní prostředí

Nepotřebné nářadí přineste do značkového servisu DeWALT, kde bude zpracováno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné poranění. Označení "výkonné náradí" ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše náradí napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo náradí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu). NÁVOD USCHOVEJTE.

1 Pracovní oblast

- a **Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může způsobit úraz.
- b **S výkonným náradím nepracujte ve výbušných prostorách, jako jsou například prostory obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné prostory.** Náradí je zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo výparы.
- c **Při práci s výkonným náradím držte děti a okolní osoby z jeho dosahu.** Odvrácení pozornosti může zapříčinit ztrátu kontroly.

2 Elektrická bezpečnost

- a **Zástrčka napájecího kabelu náradí musí odpovídat zásuvce.** Nikdy jakýmkoliv způsobem zástrčku neupravujte. U náradí chráněného zemnění nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
- b **Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- c **Náradí nevystavujte dešti ani vlhkému prostředí.** Pokud do náradí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d **S napájecím kabelem zacházejte opatrně.** Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení náradí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při odpojování náradí od elektrické sítě. Napájecí kabel držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené

nebo splétané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- e **Pokud s náradím pracujete ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací šňůru určenou do venkovního prostředí.** Použití napájecího kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- 3 **Bezpečnost obsluhy**
- a **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádít a při práci s náradím používejte rozum.** S náradím nepracujte pokud jste unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při práci s náradím může přivodit vážné zranění.
- b **Používejte bezpečnostní výbavu.** Vždy používejte prostředky k ochraně sluchu. Bezpečnostní výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá v odpovídajících podmírkách snižuje riziko úrazu.
- c **Zabraňte náhodnému spuštění.** Předtím, než náradí připojíte do elektrické zásuvky zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení náradí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud je hlavní vypínač náradí v poloze zapnuto může způsobit úraz.
- d **Před spuštěním náradí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotačních částech náradí mohou způsobit úraz.
- e **Nepřekážejte sami sobě.** Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost náradí v neočekávaných situacích.
- f **Vhodně se oblékejte.** Nenoste volné šatstvo nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a rukavice držte z dosahu pohyblivých částí. Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
- g **Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a rádnou funkci.**

Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.

- 4 Použití výkonného náradí a jeho údržba**
- a **Náradí nepřetěžujte.** Používejte správný typ náradí pro vaši práci. Správný typ náradí bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo určeno.
- b **Pokud nelze hlavní vypínač náradí zapnout a vypnout, s náradím nepracujte.** Jakékoli náradí s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c **Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či jiných připojených součástí, před prováděním servisu nebo pokud náradí nepoužíváte, odpojte je od elektrické sítě.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného spuštění náradí.
- d **Pokud náradí nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou náradí nebo s tímto návodem, aby s náradím pracovali.** Výkonné náradí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- e **Údržba.** Zkontrolujte, zda náradí nemá vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části, zlomené díly nebo jakoukoliv jinou závadu, která může mít vliv na správný chod náradí. Pokud je náradí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho poruch vzniká nedostatečnou údržbou náradí.
- f **Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Rádně udržované rezné nástroje s ostrými reznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
- g **Náradí, příslušenství a násady používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným daným typem náradí, berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou je nutné vykonat.** Použití náradí k jiným účelům, než ke kterým je určeno může být nebezpečné.
- 5 Opravy**
- a **Vaše náradí nechejte opravovat pouze osobou s příslušnou kvalifikací při použití výhradně originálních náhradních dílů.** Tím bude zajištěna bezpečnost chodu náradí.

Prohlášení o shodě



DW331K/DW333K

Společnost DEWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá následujícím normám: 983789/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

V případě zájmu o podrobnější informace, kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže uvedené adrese nebo na adresu uvedené na konci tohoto návodu.

DW331K DW333K

L_{PA} (akustický tlak)		
dB(A)	86.4	86.5
L_{WA} (akustický výkon)		
dB(A)	97.4	97.5
Vibrace RMS přenášené na obsluhu		
m/s ²	5.5	5.3
K _{PA} (nepřesnost akustického tlaku) dB(A)	2.8	
K _{WA} (nepřesnost akustického výkonu) dB(A)		2.8

Technický
a vývojový ředitel
John Howson
DEWALT,
Green Lane,
Spennymoor, Co. Durham DL16 6JG England

Politika našich služeb zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nás nejbližší servis DeWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka DeWALT

Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko kvalitního výrobku DeWALT. Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční dobu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám **30 dní záruku výměny**. Pokud se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno za nové. Díky **1 roční záruce jistoty** máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje na bezplatný servis v autorizovaném servisním středisku DeWALT. **Zárukou kvality** firma DeWALT garantuje po dobu trvání záruční doby (**24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost**) bezplatné odstranění jakékoli materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- Přístroj bude dopraven (spolu s originálním záručním listem DeWALT a s dokladem o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DeWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
- Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je vysloveně doporučené jako vhodné k použití spolu s přístrojem DeWALT.
- Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
- Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou viditelné žádné známky poškození vlivem vnějších vlivů.
- Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolené tvoří personál servisních středisek DeWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.

Navíc poskytuje servis DeWALT na všechny prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče, brusný papír, apod.) ani na příslušenství přístroje poškozené opotřebováním.

Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního čísla jako jeho příslušenství. Při každé reklamací je třeba tento záruční list předložit prodávajícímu, případně servisnímu středisku DeWALT pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě uschovějte.

DeWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek. Jejich seznam najdete na záručním listě. Další informace týkající se servisu můžete získat na níže uvedených telefonních číslech a na internetové adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Klášterského 2
143 00 Praha 4

tel: 244 402 450
fax: 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

06/2004



Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si náradie spoločnosti DeWALT. Roky skúsenosti, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili zo spoločnosti DeWALT jedného z najspôahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

	DW331K	DW333K
Napájacie napätie	V 230	230
Príkon	W 701	701
Výkon	W 425	425
Otáčky naprázdno	min ⁻¹ 0-3,100	500-3,100
Zdvih	mm 26	26
Hĺbka rezu:		
drevo	mm 135	135
hliník	mm 30	30
ocel'	mm 12	12
nerezová ocelová		
zlatina	mm 4.5	4.5
Nastavenie uhla pokosu (l/p)	0 - 45°	0 - 45°
Hmotnosť	kg 2.6	2.6

Poistky: náradie 230 V 10 A v napájajcej sieti

V tomto návode sú použité nasledovné symboly:



Upozorňuje na riziko poranenia osôb, skrátenia životnosti náradia alebo jeho poškodenia v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.



Nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Priamočiaru pílu
- 1 Sadu pílových listov
- 1 Vložku pátky zabraňujúcu štiepeniu
- 1 Kryt pátky zabraňujúci poškriabaniu
- 1 Clonu odsávania nečistôt
- 1 Adaptér odsávania nečistôt
- 1 Kufrík na náradie
- 1 Návod na použitie
- 1 Výkresovú dokumentáciu

- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho časti alebo príslušenstva.
- Pred zahájením pracovných operácií venujte dostaok času starostlivému prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.

Popis (obr. A)

Vaša píla DW331K/DW333K je určená na profesionálne rezanie dreva, ocele, hliníka, plastov a keramických materiálov.

- 1 Hlavny vypínač Zap/vyp
- 2 Zaistenie tlačidlo
- 3 Gombík regulácie otáčok
- 4 Riadenie odfukovania plín
- 5 Blokovacia páčka pílového listu
- 6 Ochrana prstov
- 7 Držiak pílového listu
- 8 Vodiaci valec pílového listu
- 9 Pätky plí
- 10 Volič kyvadlového pohybu
- 11 Páčka pátky plí

Elektrická bezpečnosť'

Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno napätie. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku náradia.



Vaše náradie DeWALT je chránené dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 60745; z tohto dôvodu nie je nutná ochrana zemnením.

115 V prístroje musia byť napájané bezpečnými izolovanými transformátormi s uzemnenou clonou medzi primárny a sekundárny vinutím.

Použitie predĺžovacieho kábla

Ak je použitie predĺžovacieho kábla nutné, použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².

V prípade použitia navinovacieho kábla, odvŕňte vždy celú dĺžku kábla.

Montáž a nastavenie

Skôr než zahájite montáž alebo nastavovanie, vždy odpojte náradie od siete.

Nasadenie a vybratie pílového listu (obr. B)

Systém výmeny bez použitia náradia zaistuje rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu.

- Povoľte držiak pílového listu (7) takým spôsobom, že úplne vytiahnete západku pílového listu (5).
- Do držiaka (7) vložte pílový list tak, aby zadná hrana pílového listu zapadla do drážky vodiaceho valca (8).
- Západku pílového listu (5) vráťte do pôvodnej polohy.
- Pílový list vyberte tak, že celkom vytiahnete západku pílového listu a pílový list vysuniete z držiaka von.

Pílové listy

Typ pílového listu	Použitie
Rezná čepel s jemným ozubením	pre hladké priame rezy
Rezná čepel s hrubým ozubením	pre rýchle priame rezy
Pílový list na rezanie kovu	na rezanie železa a neželezných kovov
Zarovnávacia čepel*	na dočisťovanie bočných hrán alebo okrajov rezov.

* Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.
Široká škála pílových listov daného určenia je k dispozícii ako špeciálna výbava.



Pílový list voľte vždy starostlivo.

Nastavenie uhla sklonu (obr. C)

Nastaviteľná pätká píly (9) umožňuje prevedenie pravostranných i ľavostranných zašikmení až do 45°. Mierka sklonu má predvolené polohy 0°, 15°, 30° a 45°.

- Povoľte páčku pätky píly (11).
- Pätku (9) presuňte smerom k pílovému listu.
- Nakloňte pätku a pomocou mierky nastavte požadovaný uhol sklonu.
- Páčku pätky píly dotiahnite.

Nastavenie kyvadlového pohybu (obr. A)

Nastaviteľný kyvadlový pohyb zaručuje perfektné prevedenie rezu v rôznych materiáloch.

- Volič kyvadlového pohybu (10) presuňte podľa nižšie uvedenej tabuľky do požadovanej polohy. Volič sa dá ovládať aj počas práce s píľou.

Poloha	Drevo	Kov	Plasty
3	Rýchle rezanie	-	Plasty
2	Hrubý obrobok	-	Laminát Plexisklo
1	Preglejka Drevotrieska	hliník Neželezné kovy	-
0	Tenký obrobok	Plech	-
		Čisté rezy	

Nastavenie odfukovania pilín (obr. A)

Ofukovanie pilín vykonáva regulovateľný vzduchový prúd od pílového listu tak, aby sa počas chodu na obrobku piliny nezachytávali.

- Ofukovanie pilín nastavte pomocou páčky (4).
 - Nízko
Pri práci s kovmi, pri použití chladiacich a mazacích prostriedkov a pri použití odsávača nečistôt.
 - Stredne
Pri práci s drevom a podobným materiálom pri nízkych otáčkach.
 - Vysoko
Pri práci s drevom a podobným materiálom pri vysokých otáčkach.

Montáž plastového ochranného krytu pätky (obr. D)

Ochranný kryt pätky (12) znižuje poškodenie povrchu (citlivých) obrobkov.

- Nasaďte kryt na pätku tak, ako je znázornené na obrázku.

Montáž a vybranie ochrannej vložky pätky (obr. E1 & E2)

Vložka (13) tesne priliehajúca k pílovému listu znižuje štiepenie obrobku.

Vložku je možné nasadiť ako na pätku, tak i na kryt pätky.

- Uchopte vložku (13) v smere znázornenom na obrázku.
- Montáž vložky na pätku (9):
 - Okraje (14) zasuňte do drážok (15).
 - Zadnú časť vložky zasuňte tak, aby smerovala proti pätkе.
- Montáž vložky na kryt pätky (12):
 - Okraje (14) zasuňte za výstupky (16).
 - Predný koniec vložky zatlačte smerom ku krytu. Vložka zapadne na svoje miesto.
- Vložku odstráňte opačným postupom.

Odsávanie prachu (obr. F)

Nástavec na odsávanie nečistôt (17) spolu s ochrannou clonou (18) a pripojením vhodného vysávača napomáha k odsávaniu prachu z povrchu obrobku.

- Ochrannú clonu (18) upevnite na ochranu prstov (6) až pokým nezavcakne.
- K náradiu pripojte nástavec odsávania nečistôt (17) tak, ako je znázornené na obrázku.
- K nástavcu pripojte hadicu vhodného vysávača.



Pokiaľ je to vhodné, pripojte taký systém odsávania prachu, ktorý je skonštruovaný v súlade s platnými nariadeniami týkajúcimi sa emisií nečistôt.



Pokiaľ režete kov, nepoužívajte systém odsávania nečistôt bez vhodnej ochrany pred odletujúcimi iskrami.

Pokyny na obsluhu



- Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a príslušné nariadenia.
- Uistite sa, či je obrobok riadne upevnený. Odstráňte klince, skrutky a iné spojovacie materiály, ktoré by mohli ostrie pílového listu poškodiť.
- Skontrolujte, či je pod obrobkom dostatočný priestor pre prenikanie pílového listu. Nerežte materiály presahujúce hrúbkou maximálnu hrúbku rezu pílového listu.
- Používajte iba ostré pílové listy. Poškodené alebo zohýbané pílové listy musia byť okamžite vymenené.
- Náradie nepoužívajte na rezanie potrubí alebo rúrok.
- Nikdy náradie nezapínajte bez nainštalovaného pílového listu.
- Optimálne výsledky dosiahnete, pokiaľ rez povediete hladko konštantnou rýchlosťou. Na pílový list netlačte z boku. Pätku píly udržujte pritlačenú na obrobok a napájací kábel držte mimo línie rezu. Pokiaľ režete oblúky, kruhy alebo iné zaoblené tvary, tlačte pílu zľahka dopredu.
- Pred vytiahnutím pílového listu z obrobku počkajte, až sa píla

celkom zastaví. Po skončení práce môže byť pílový list veľmi teplý. Nedotýkajte sa ho.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

DW331K

- Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač (1).
- Nepretržitý chod spustíte stisnutím a podržaním vypínača (1), stlačením zaistenacieho tlačidla (2) a uvoľnením stlačenia vypínača.
- Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
- Ak chcete vypnúť náradie z režimu nepretržitého chodu, spínač krátko stisnite a uvoľnite ho. • Po ukončení práce a pred odpojením napájacieho kábla náradie vždy vypnite.

DW333K

- Zapnutie: presuňte hlavný vypínač (1) dopredu.
- Vypnutie: presuňte hlavný vypínač dozadu.
- Po ukončení práce a pred odpojením napájacieho kábla náradie vždy vypnite.

Nastavenie elektronického riadenia rýchlosťi rezania (obr. G1 & G2)

DW331K (obr. G1)

Rýchlosť rezu závisí na tom, ako silno stisnete hlavný vypínač zap/vyp (1).

- Rýchlosť rezania je možné predvolať tak, že otočíte gombíkom regulácie otáčok (3) na požadovanú úroveň. Vyššia hodnota na stupni znamená vyššiu rýchlosť rezania. Požadované nastavenie závisí od hrúbky obrobku a od toho, z akého je materiálu.
- Vysokú rýchlosť používajte na rezanie mäkkých materiálov ako je drevo. Pre rezanie kovu používajte nízku rýchlosť.

DW333K (obr. G2)

Gombík na reguláciu otáčok (3) je možné použiť na nastavenie požadovaného rozsahu rýchlosťi.

- Nastavte elektronický regulátor otáčok na požadované otáčky. Požadované nastavenie závisí od hrúbky obrobku a od toho, z akého je materiálu.
- Vysokú rýchlosť používajte na rezanie mäkkých materiálov ako je drevo. Pre rezanie kovu používajte nízku rýchlosť.



Po dlhšej dobe chodu náradia v nízkych otáčkach ho ponechajte bežať približne 3 minúty na maximálnu rýchlosť pri voľnobehu.

Rezanie dreva

- Pokiaľ je to nutné, vyznačte si rez.
- Zapnite náradie.
- Píolu tlačte proti obrobku a sledujte čiaru rezu.
- Pri prevádzaní rezu rovnobežného s hranou obrobku namontujte paralelný doraz a pílu tiahajte tak, ako je znázornené na obrázku H.

Rezanie do dreva pomocou predvŕtaného otvoru

- Pokiaľ je to nutné, vyznačte si rez.
- Vyvŕtajte otvor (\varnothing min. 12 mm) a vložte doňho pílový list.
- Zapnite náradie.
- Riadte sa vyznačenou líniou rezu.
- Pokiaľ chcete rezať presný kruhový tvar, namontujte tyčové kružidlo a nastavte ho na požadovaný polomer (obr. I).

Rezanie až po vystupujúci okraj (obr. J)

- Použite bežný pílový list, režte až po vyčnievajúci okraj.
- Rez zakončite zarovnávacím pílovým listom.



Odsávanie prachu (obr. F)

- Pokiaľ je náradie používané vo vnútorných priestoroch dlhšiu dobu, používajte vhodný systém odsávania nečistôt, ktorý je skonštruovaný v súlade s platnými nariadeniami týkajúcimi sa emisií nečistôt.

Rezanie kovu

- Nasadte príslušný pílový list.
- Pokračujte vyššie uvedeným postupom.



Používajte chladiace mazivo (olej na rezanie), aby sa pílový list alebo obrobok neprehrial.

Doplnkové príslušenstvo

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva získate u svojho značkového predajcu.

Môže obsahovať:

- DE3241 Paralelný doraz
- DE3242 Tyčové kružidlo

K dispozícii sú nasledovné výmeniteľné pílové listy:

- DT2048 Rezny pílový list s jemným ozubením
- DT2075 Rezny pílový list s hrubým ozubením
- DT2160 Pílový list na rezanie kovu
- DT2074 Zarovnávací pílový list*

* Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

Údržba

Vaše elektrické náradie DeWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.



Mazanie vodiaceho valca (obr. B)

- Aby bolo zabránené zaseknutiu píl. listu v materiáli, kvapkajte v pravidelných intervaloch na vodiaci valec (8) kvapku oleja.



Cistenie

Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.



Nepotrebné náradie a životné prostredie

Nepotrebné náradie prineste do značkového servisu DeWALT, kde bude spracované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vázne poranenie. Označenie "výkonné náradie" vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný kábel) alebo náradie napájané batériami (bez napájacieho kábla). **NÁVOD USCHOVAJTE.**

1 Pracovný priestor

- a **Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený.** Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže spôsobiť úraz.
- b **S výkonným náradím nepracujte vo výbušných priestoroch,** ako sú napríklad priestory obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo prašné priestory. Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapaliť prach alebo výparы.
- c **Pri práci s výkonným náradím držte deti a okolité osoby z jeho dosahu.** Odvrátenie pozornosti môže zapríčiniť stratu kontroly.

2 Elektrická bezpečnosť

- a **Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.** Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené zemnením nepoužívajte akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- b **Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami ako je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky.** Pri uzemnení vášho tela vzrástá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c **Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu.** Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d **S napájacím káblom zaobchádzajte opatne.** Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie náradia, jeho posúvanie alebo za neho netiahajte pri odpájaní náradia od elektrickej siete. Napájací kábel držte z dosahu

tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- e **Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom prostredí, používajte predlžovací kábel určený na použitie vonku.** Použitie napájacieho kábla vhodného pre vonkajšie prostredie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 3 **Bezpečnosť obsluhy**
- a **Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s náradím používajte rozum.** S náradím nepracujte pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s náradím môže privodiť vázne zranenie.
- b **Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.** Vždy používajte prostriedky na ochranu slchu. Bezpečnostná výbava ako je respirátor, neklzavá bezpečnostná obuv, pevná prílba alebo ochranné slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach znižuje riziko úrazu.
- c **Zabráňte náhodnému spusteniu.** Predtým ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie napájacieho kábla k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
- d **Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Kľúče alebo nastavovacie prípravky zabudnuté na rotačných častiach náradia môžu spôsobiť úraz.
- e **Neprekážajte sami sebe.** Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciach.
- f **Vhodne sa obliekajte.** Nenoste voľné šatstvo alebo šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice držte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.

- g Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
- 4 Použitie výkonného náradia a jeho údržba**
- a Náradie nepreťažujte.** Používajte správny typ náradia pre vašu prácu. Správny typ náradia bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
- b Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.** Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť opravené.
- c Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva alebo iných pripojených súčasti, pred prevádzaním servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
- d Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby s náradím pracovali.** Výkonné náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
- e Údržba.** Skontrolujte, či náradie nemá vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené diely alebo akúkoľvek inú závadu, ktorá môže mať vplyv na správny chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho porúch vzniká nedostatočnou údržbou náradia.
- f Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Riadne udržované rezné nástroje s ostrými reznými britmi sú menej náchylné k zanášaniu nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
- g Náradie, príslušenstvo a násady používajte podľa týchto pokynov a spôsobom určeným daným typom náradia, berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné**

vykonať. Použitie náradia za iným účelom, než ku ktorému je určené môže byť nebezpečné.

5 Opravy

- a Vaše náradie nechajte opravovať iba osobou s príslušnou kvalifikáciou pri použití výhradne originálnych náhradnych dielov.** Tým bude zaistená bezpečnosť chodu náradia.

Prehlásenie o zhode

DW331K/DW333K

Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 983789/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na konci tohto návodu.

	DW331K	DW333K
L_{PA} (akustický tlak)		
dB(A)	86.4	86.5
L_{WA} (akustický výkon)		
dB(A)	97.4	97.5
Vibrácie RMS prenášané na obsluhu		
m/s ²	5.5	5.3
K _{PA} (nepresnosť akustického tlaku) dB(A)	2.8	
K _{WA} (nepresnosť akustického výkonu) dB(A)	2.8	



Technický
a vývojový riaditeľ
John Howson
DEWALT,
Green Lane,
Spennymoor, Co. Durham DL16 6JG England

Politika našich služieb záklazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je nás najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na nás najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka DEWALT

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku DEWALT. Nás záväzok ku kvalite zahrňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vásšo obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú spotrebú, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledovných podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom DEWALT a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Motor prístroja neboli preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi.
- Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolené

tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.

Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebne príslušenstvo (vŕtaky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe starostivo uschovajte.

DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných servisných opravovní a zbernych stredísk. Ich zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole uvedených telefónnych číslach a na internetovej adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Stará Vajorská cesta 16
832 44 Bratislava

tel: 02 492 41 934
fax: 02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

06/2004





BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2

tel: 244 403 247

BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,

fax: 241 770 167

BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova 11,

tel: 577 008 550 / 551

BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,

fax: 577 008 559

BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,

<http://www.bandservis.cz>

tel: 549 211 831

fax: 549 211 831

tel: 495 539 126

fax: 495 539 126

tel: 596 232 390

fax: 596 232 390



BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,

tel: 033/55 11 063

BAND SERVIS, Košice, Zvonárska 8,

fax: 033/55 12 624

tel: 055/6233155

www.naradi-dewalt.cz

tel. 476 112 143

www.naradi-dewalt.cz

tel. 476 112 143

CZ

ZARUCNI LIST

LV

tel. 476 112 143
GARANTIJAS TALONS

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

PL

KARTA GWARANCYJNA

LT

GARANTINIS TALONAS

SK

ZÁRUČNÝ LIST

DEWALT®

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANY VÝROBEK JE:

ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:

- 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotrebitele pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
 12 měsíců při prodeji zboží podnikateľ, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikatelskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlašuje, že účel hákupu je pre:

- Prímou osobnú spotrebú/Priamu osobnú spotrebu
 Obchodnú a podnikatelskú činnosť/obchodnú a podnikatelskú činnosť

IČO:

Číslo pokladničného dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

<p>CZ</p>	Výrobní kód	Dátum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<p>H</p>	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
<p>LT</p>	Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavejo antspaudas Parašas
<p>LV</p>	Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
<p>PL</p>	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
<p>SK</p>	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ) Adresy servisu

Band Servis

Klášterského 2

CZ-14300 Praha 4

Tel.: 244 403 247

Fax: 241 770 167

(H) Band Servis

K Pasekám 4440

CZ-76001 Zlín

Tel.: 577 008 550/551

Fax: 577 008 559

<http://www.bandservis.cz>

(H) Black & Decker Központi

Garanciális- és Márkaszerviz

1163 Budapest

(Sashalom) Thököly út 17.

Tel.: 403-2260

Fax: 404-0014

(LT)

Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žirmūnų 139a
2012 Vilnius
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73

(LV)

Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(LT) Garantinių remontų dokumentacija

(LV) Garantijas remonta dokumentācija

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
		Jótállás új határideje			munkalapszámm	
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pieņemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis